USB ドライバインストールマニュアル

1: P10 の電源を OFF にし AC アダプタを接続する。

2: USB ケーブル (オスオス) を PC と P10 に接続する。




3: PC のデバイスマネージャー画面を開く。

4:ボタン1(戻るボタン)を押しながらボタン2(電源ボタン)を押す。



5: PC のデバイスマネージャ画面が変動し「その他のデバイス」か「USB デバイス」に「APX」が表示され

たら、ボタン1、2を離す。

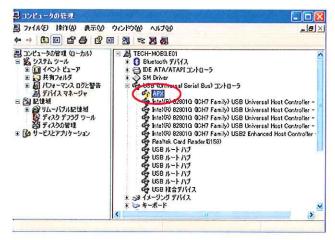

6: PC に「ハードウェアの更新ウィザードの開始」画面が表示されるので、下図を参考にドライバをインストールして下さい。

下図8が表示されれば成功です。



